



Предупреждение!

Несоблюдение правил эксплуатации может привести к тяжелым последствиям обслуживающего персонала или находящихся рядом лиц.
Не перемещать МПП за сварочную горелку, это приведёт к выходу из строя частей коаксиального кабеля сварочной горелки.

5. Подключение и эксплуатация

5.1 Убедитесь, что разъём горелки подходит к разъёму механизма подачи проволоки (МПП). Подберите и установите соответствующий материалу и диаметру проволоки направляющий изолированный канал, предварительно уложите горелку в максимально развернутом виде на горизонтальную поверхность без изгибов. Перед установкой направляющего канала в горелку снимите фаску напильником приблизительно под $\angle 45^\circ$ с торца канала для удаления острых краёв. Удалите изоляцию с поверхности направляющего канала ориентировано на 400-500 мм от места предполагаемого выхода направляющего канала из гусака. Установите направляющий канал в горелку и затяните фиксирующую деталь со стороны евроконектора, далее выступающую часть направляющего канала за пределы торца держателя контактного наконечника (куда вкручивается контактный наконечник) обрежьте кусачками направив гусак сварочной горелки в пол;

5.2 Далее установите последовательно газовый диффузор, держатель наконечника, выберете контактный наконечник в соответствии с параметрами проволоки и установите его, далее установите сопло на гусак сварочной горелки. Горелка готова к работе;

5.3 Установите разъём горелки в соответствующий разъём МПП, плотно затянуть фиксирующую гайку. Установить проволоку в МПП, откинуть ролики, пропустить проволоку через ролики в разъём горелки на 150 – 200 мм, далее защёлкнуть ролики и установить оптимальное усилие затяжки. *При протяжке сварочной проволоки в направляющий канал сварочной горелки не допускать значительных изгибов коаксиального кабеля! Скорость протяжки сварочной проволоки на первой трети длины сварочной горелки должна быть не более 20-25% от скорости подачи при сварке. Во избежание протыкания сварочной проволокой коаксиального кабеля изнутри. Изгиб коаксиального кабеля должен быть радиусом не менее 150мм!* После того как проволока выйдет из контактного наконечника отрезать излишек, так чтобы вылет составлял не более 15-20мм. При необходимости подтяните подающие ролики, но не перетягивайте их! Установите нужный режим сварки на сварочном аппарате согласно инструкции к нему.

5.4 Всё оборудование готово к работе! Процесс сварки начнётся после нажатия кнопки на горелке.

6. Гарантия

6.1 Гарантия на сварочную горелку составляет 3 месяца с момента продажи. Гарантия распространяется на конструктивные дефекты, допущенные Производителем;

6.2 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, наконечники, держатели наконечников, каналы направляющие, газовые диффузоры).

Гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате механического, термического или иного воздействия в процессе эксплуатации или хранения у Покупателя, а также на использование изделия не по назначению;

6.3 Гарантия предоставляется только в отношении некачественного изготовления, но не в отношении ущерба, возникшего вследствие естественного износа или ненадлежащего обращения.

7. Реквизиты

7.1 Реквизиты производителя:

ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ»

ИНН / ОГРН 6670384554 / 1126670024051

Адрес производства: 620050, РФ,

г. Екатеринбург, ул. Маневровая 38Б

Телефон: +7 (343) 221-77-67

Эл. почта: sale@iwt-rf.ru; Сайт: www.iwt-rf.ru

7.2 Реквизиты продавца:



INDWT
Сварка в деталях

Технический паспорт изделия

Горелка для дуговой механизированной/автоматической сварки металлическим электродом в среде инертного/активного газа и их смесей (MIG/MAG)

RT-36 Flex AUT

с газовым (естественным) охлаждением



Производитель ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ» (ООО «ИВТ»),

Адрес производства: 620050, РФ, г. Екатеринбург, ул. Маневровая 38Б

1. Общие сведения о горелке

1.1 Горелка сварочная RT-36 Flex AUT предназначена для механизированной/автоматической дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитных газов и их смесей.

1.2 Горелка сварочная изготовлена ООО «ИВТ» г. Екатеринбург (Россия) в соответствии с ТУ 27.90.31-001-14499457-2021.

2. Технические характеристики

Модель

Ток сварки (CO_2), А	340
Ток сварки ($\text{Ar}+18\% \text{CO}_2$), А	290
Продолжительность включения при длительности цикла 10 мин., ПВ, %	60
Тип охлаждения	Газовое (естественное)
Диаметр электродной проволоки, мм	1,0-1,6
Расход газа, л/мин	10-20
Номинальное напряжение, В _{пик}	50
Температура окр. воздуха при эксплуатации	От -20°C до +40°C
Температура окр. воздуха при транспортировке и хранении	От -40°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	До 90% при 20 °C
Соответствует стандарту	TP TC 010/2011 TP TC 004/2011 TP TC 020/2011

Длина горелки, стандартная, м


RT-36 Flex AUT

340
290
60
Газовое (естественное)
1,0-1,6
10-20
50
От -20°C до +40°C
От -40°C до +55°C
До 90% при 20 °C
TP TC 010/2011
TP TC 004/2011
TP TC 020/2011
3, 4, 5 м.

При импульсной дуге ПВ снижается до 30% от номинального значения тока сварки.

Длина горелки измеряется от торца евроразъёма до края сопла.

3. Стандартная комплектация

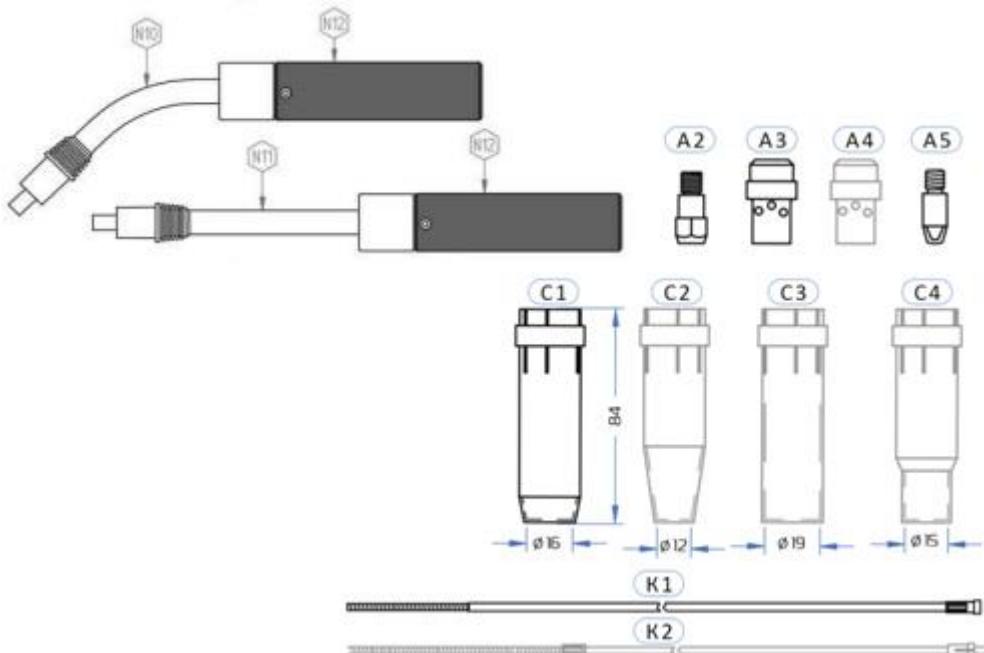

Горелки:

Горелка сварочная RT-36 Flex AUT, 3 м - 136.003.01

Горелка сварочная RT-36 Flex AUT, 4 м - 136.004.01

Горелка сварочная RT-36, Flex AUT, 5 м - 136.005.01

Комплектующие:

N10	Гусак горелки RT-36 AUT, (загнутый 40°)	арт.: 036.201B
N11	Гусак горелки RT-36 AUT, (прямой 0°)	арт.: 036.200B
N12	Рукоятка автоматической горелки в сборе (для всех Aut)	арт.: 900.058
A2	Держатель наконечника M8 L=28мм	арт.: 036.280
A3	Диффузор газовый (стандартный)	арт.: 036.300
A4	Диффузор газовый керамический	арт.: 036.301
A5*	Наконечник направляющий E-CU, M8x30x1,2мм	арт.: 108.112
	Наконечник направляющий CUCRZR, M8x30x1,2мм	арт.: 108.212
C1	Сопло газовое RT-36, 16 мм, стандартное	арт.: 036.416
C2	Сопло газовое RT-36, 12 мм, коническое	арт.: 036.412
C3	Сопло газовое RT-36, 19 мм, цилиндрическое	арт.: 036.419
C4	Сопло газовое RT-36, 15 мм, зауженное	арт.: 036.415
K1*	Канал направляющий стальной, (φ пров. 1,0-1,2) 3,4,5м	арт.: 201.123 (3м)
K2*	Канал, направляющий тefлон (красный), (φ пров. 1,0-1,2) 3,4,5м	арт.: 202.023(3м)

* Доступны другие типоразмеры по запросу.

4. Безопасность

4.1 Сварочные горелки MIG/MAG данного конструктивного ряда предназначены для сварки в среде защитного газа или смеси газов, а также возможно их использование для сварки самозащитной проволокой. Эксплуатация специалистами, прошедшими соответствующее обучение, соответствующим IEC 60974-7, в промышленных целях.

4.2 Сварочные горелки предназначены исключительно для приведенных выше целей. Любое использование, выходящее за рамки указанных целей, является использованием не по назначению.

4.3 В процессе работы со сварочной горелкой соблюдайте соответствующие правила безопасности:

- ✓ Ввод в эксплуатацию могут осуществлять только лица, владеющие соответствующими знаниями по работе с аппаратами дуговой сварки;
- ✓ Дуговая сварка может представлять опасность для глаз, кожи и слуха! Поэтому следует всегда использовать предписанную защитную одежду, защиту глаз и слуха в соответствии с действующими предписаниями РФ, либо другой страны;
- ✓ Приведенные данные по нагрузке являются предельными величинами. Перегрузки могут вести к повреждению сварочной горелки;
- ✓ При очистке и замене изнашивающихся частей отключайте источник тока;
- ✓ Соблюдайте приведенные в Руководстве по эксплуатации требования в отношении отдельных сварочно-технических компонентов, как например, источник тока для сварки, устройство подачи проволоки и циркуляционный охлаждающий агрегат;
- ✓ Шланговый пакет не оставлять на острых краях, в зоне брызг или на горячих рабочих частях;
- ✓ Лиц, не участвующих в рабочем процессе, защищать защитными занавесами от оптического излучения и опасности ослепления;
- ✓ Соблюдайте действующие нормы по обращению с газовыми баллонами в и по работе со сжатыми газами;
- ✓ При сварочных работах в тесном помещении, существует повышенная электрическая опасность. Обеспечьте достаточную изоляцию места работы, вентиляцию и вытяжку воздуха;
- ✓ Все пары металлов, особенно свинца, кадмия, меди и бериллия опасны! Позаботьтесь о должной вентиляции или вытяжке, чтобы соответствующие показатели не были превышены;
- ✓ Установите соответствующие пожарозащитные средства на рабочем месте.